

# **EcoDrive**

## **QE3760/QE5540**

### **Gebruiksaanwijzing**

#### **Deel 1**



QUICK-ROTAN Elektromotoren GmbH  
Königstraße 154  
67655 Kaiserslautern  
Tel: 0631 / 200 38 80  
Fax: 0631 / 200 38 62  
E-Mail: tech.suppl@quick-rotan.com  
[www.quick-rotan.com](http://www.quick-rotan.com)

**Nederlands 2004-03-10**

Met het **CE** -teken wordt bevestigd dat de bijbehorende aandrijving aan de toepassende veiligheidseisen en aan de eisen van de volgende EU-richtlijnen voldoet:

- **EG-machinerichtlijn 98/37/EG**
- **EMV-richtlijn 89/336/EEG**
- **Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG**

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Zijde</b>
<b>Deel 1</b>	
1. Algemene veiligheidsinstructies	1.1 - 1.2
2. Technische gegevens	2.1 - 2.3
3. Toepassingsgebied	3.1
4. Leveringspakket	3.1
5. Transport en opslag	3.1
6. Aanwijzing voor de montage	6.1 - 6.7
6.1 Montage van de motor	
6.2 Justage van motor en machine	
6.3 Elektrische aansluiting	
6.4 Elektromagnetische verenigbaarheid	
6.5 Montage van de transducent van de ingestelde waarde	
<b>Deel 2</b>	
7. Montage en beschrijving van de EcoDrive aandrijving	
8. Gebruik	
9. Programmering door gebruikers	
10. Ingebruikneming	
<b>Deel 3</b>	
11. Overzicht van parameters en lijst van parameters	
12. Aansluitschema stekkerplaat	
13. Onderhoud en reparatie	

**Technische wijzigingen voorbehouden!**

# 1. Algemene veiligheidsinstructies

Deze EcoDrive naaimachineaandrijving is overeenkomstig de geldende bepalingen en veiligheidsvoorschriften geconstrueerd en getest en heeft de fabriek in geheel veilige staat verlaten.

Om het apparaat in deze staat te houden en te garanderen dat het zonder gevaar functioneert, dient de gebruiker de in deze gebruiksaanwijzing opgenomen aanwijzingen op te volgen, alsook de waarschuwingen ter harte te nemen.

De EcoDrive machine is niet klaar voor het gebruik. Zij is ertoe bestemd om in machines van de naaigaren verwerkende industrie, die in schone en droge ruimten worden gebruikt, in te bouwen. Pas nadat is vastgesteld dat de machine, waarin deze aandrijving dient te worden ingemonteerd, aan de EG-richtlijnen voor machines beantwoordt, is het toegestaan deze in gebruik te stellen.

Het is niet overeenkomstig de bepalingen deze onder andere dan de hierin genoemde omstandigheden, zoals bijv. in de open lucht, in een natte of explosiegevaarlijke omgeving te gebruiken. Het is eveneens conform de bepalingen zich aan de door de producent voorgeschreven gebruiks- en onderhoudsvoorschriften te houden.

De EcoDrive functioneert alleen stipt en zonder risico als zij in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en het gebruiksdoeleinde wordt gebruikt.

Voordat de EcoDrive wordt uitpakket en in gebruik wordt genomen, dient deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te worden gelezen. Voordat u de EcoDrive, de onderdelen en de hulpapparaten voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u zich op de hoogte te stellen van de aanwijzingen voor de veiligheid, de montage, het gebruik en het onderhoud.

Alle werkzaamheden aan en met de EcoDrive mogen slechts worden verricht met inachtneming van de algemene en bijzondere aanwijzingen voor de veiligheid, die in de volgende hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing worden genoemd!

Alle betrokken personen dienen van deze aanwijzingen voor de veiligheid op de hoogte te worden gesteld; zij dienen deze op te volgen. Het zich niet houden aan de aanwijzingen voor de veiligheid kan leiden tot verwonding van personen, beschadiging van voorwerpen of storingen en defecten aan de aandrijving zelf.

Men dient de in het betreffende land van de gebruiker geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen alsook de regels voor veilig en vakkundig werken op te volgen. De aandrijving mag slechts door geïnstalleerde personen worden gemonteerd en in gebruik genomen!

De EcoDrive dient zorgvuldig door vaklieden te worden geïnstalleerd en in gebruik genomen, zodat het aantal effecten als gevolg van storende invloeden, die een bedreiging voor de gezondheid van het personeel of gevaarlijke omstandigheden met zich kunnen brengen, tot een minimum beperkt blijft.

Het is niet toegestaan werkzaamheden aan onderdelen en installaties te verrichten, die onder spanning staan! In EN 50110 zijn bepalingen omtrent uitzonderingen opgenomen.

Voordat de bedekkingen worden verwijderd, de hulpapparaten of accessoires zoals bijv. de transducent van de ingestelde waarde, de foto-elektrische beveiliging enz. worden gemonteerd, dient de machine te worden uitgeschakeld, uit het stopcontact te worden genomen en dient men te wachten tot de machine stilstaat. De stuurkast mag pas na 10 minuten worden geopend!

Om het risico van verbranding, vuur, elektrische schokken of verwonding te beperken, is het absoluut niet toegestaan de EcoDrive te reconstrueren resp. te veranderen.

Tijdens het gebruik mogen geen veiligheidsmechanismen of bekledingen zijn verwijderd!

Voor het verlaten van de werkplek dient de aan/uit-schakelaar van de machine in de uit-stand te worden geschakeld. Bij langere perioden van stilstand dient de stekker uit het stopcontact te worden genomen, opdat de aandrijving niet per ongeluk kan worden ingeschakeld.

Als er extra apparaten of produktiemiddelen op de aansturing van de EcoDrive worden aangesloten, mogen deze slechts met een geringe, door een veiligheidstransformator opgewekte spanning worden gebruikt!

Neem de aandrijving nooit in gebruik als de ventilatie-openingen verstopt zijn. Let erop dat de ventilatieopeningen niet verstopt zijn met vezels, pluisjes, stof enz.

Geen voorwerpen, bijv. naalden, in de openingen steken of laten vallen.

Grijp nooit met uw handen naar bewegende onderdelen!

Maak geen gebruik van de EcoDrive als er van aërosol (spray) of zuurstof gebruik wordt gemaakt!

Deze gebruiksaanwijzing vormt een bestanddeel van de EcoDrive en dient bij wisseling van eigenaar mee te worden geleverd.

De in de volgende hoofdstukken opgenomen aanwijzingen dienen uw en andermans veiligheid.



Waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing, die betrekking hebben op bijzonder blessurerisico voor de gebruiker of gevaar voor de machine, zijn op de desbetreffende plaatsen door middel van nevenstaand symbool aangegeven.



Dit symbool is een op de EcoDrive aangegeven waarschuwing. Het duidt op levensgevaarlijke spanningen.






De EcoDrive mag slechts overeenkomstig alle plaatselijke voorschriften en bepalingen met een op een goed functionerend aardingsstelsel aangesloten veiligheidsaarddraad worden gebruikt.

## 2. Technische gegevens




<b>Meetgegevens:</b>	<b>ED QE3760</b>	<b>EDL QE5540</b>
Spanning ( $U_N$ ) [V]	230, enkelfasig	
Frequentie ( $f_N$ ) [Hz]	50/60	
Stroom (aandrijving) ( $I_N$ ) [A]	3,5	5,0
Stroom (aansturing) [A]	0,6	
Vermogen (afgegeven) ( $P_2$ ) [W]	375	550
Toerental ( $n_n$ ) [1/min]	6000	4000
Draaimoment ( $M_n$ ) [Nm]	0,63	1,2
Traagheidsmoment van de motor ( $J_{mot}$ ) [kgcm <sup>2</sup> ] ( $J_{mot}$ ) (zonder riemschijf)	0,5	1,0
Modus	S5 (40 % ED bij $t_s = 2,5$ s) intermitterend bedrijf met elektrisch remmen, relatieve inschakelduur 40 %, spelingsduur 2,5 s	
Soort beveiliging	IP40	
Isolatieklasse	E	
<b>Grenswaarden:</b>		
Bereik nominale spanning [V]	190 - 240 +/- 10% enkelfasig	
Toerental ( $n_{max}$ ) [1/min]	9000	4500
Draaimoment (versnelling) ( $M_{max}$ , kortdurend) [Nm]	3	7
Vermogen (kortdurend) ( $P_{2max}$ , kortdurend) [W]	1000	1500
Traagheidsmoment van de ( $J_{masch}$ ) [kg cm <sup>2</sup> ] machine, beperkt tot de motoras	4,5	9,0
<b>Gebruiksomstandigheden:</b>		
Omgevingstemperatuur [°C]	+ 5 bis 40	
Omgevingstemperatuur [°C] (gemiddelde over 24 uur)	< 35	
Luchtvochtigheid (relatief)	85 % bij 30°C	
<b>Stuurspanning voor externe schakels:</b>		
Spanning bij onbelast lopen [V]	25 Gs	
Spanning bij belasting [V]	24 Gs bei $I = 4A$ (20 Gs bij $I = 10 A$ kortdurend)	
Vermogen [W]	96 (200, kortdurend)	
Belastingsstroom [A]	4	
Belastingsstroom max [A]	10, kortdurend	

**Opgelet:** *Het totaal van de belastingsstromen van alle tegelijk ingeschakelde externe schakels (magneten, magneetventielen) mag niet meer dan 4A bedragen!*



**Afmetingen: Besturing ED**

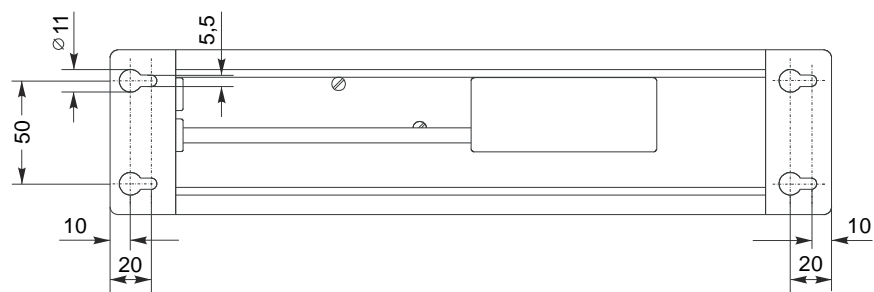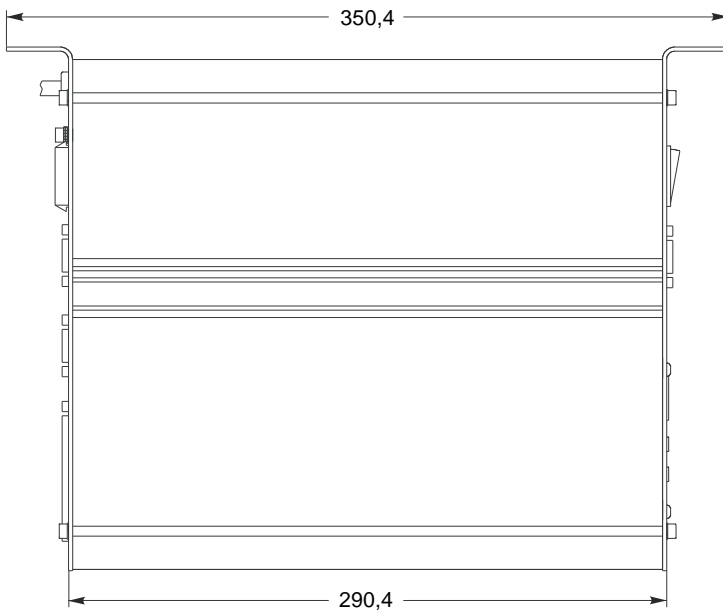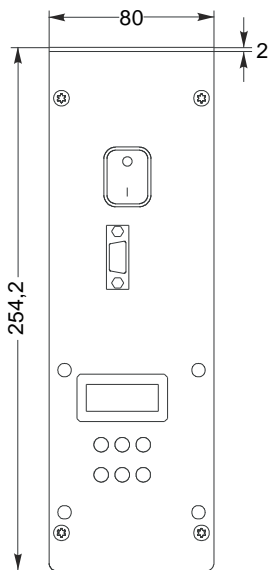

**Besturing EDx**

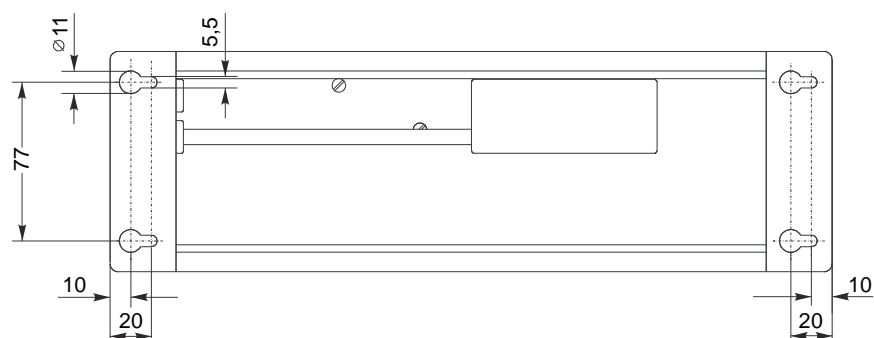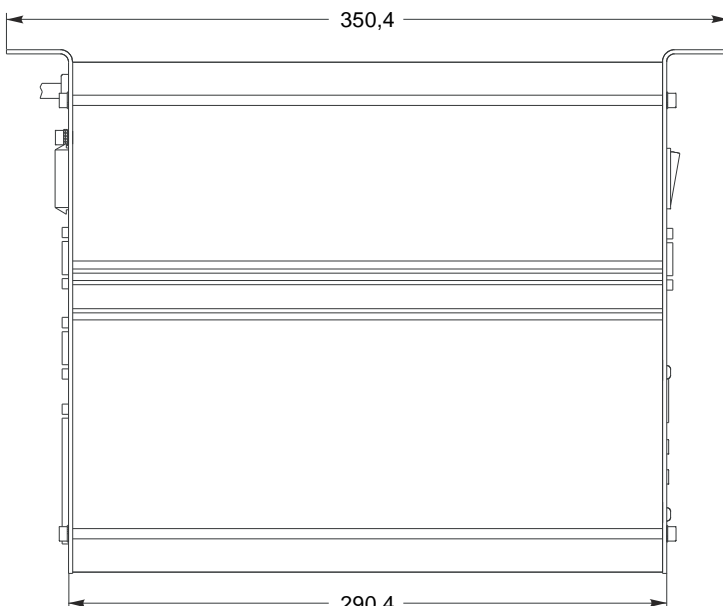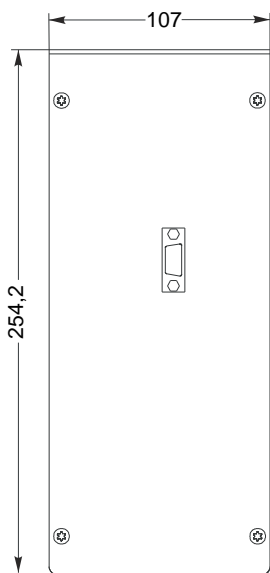

# Motor

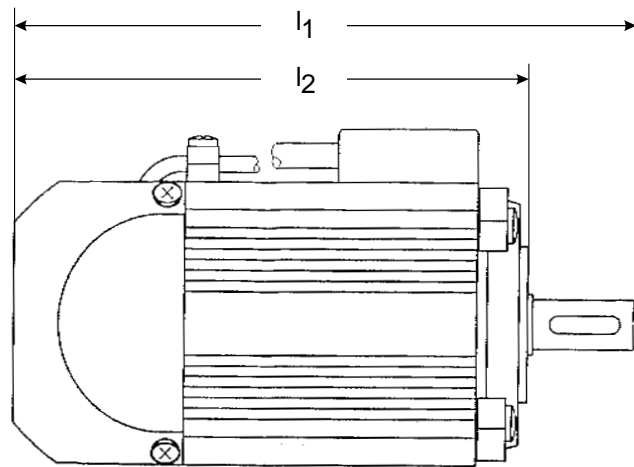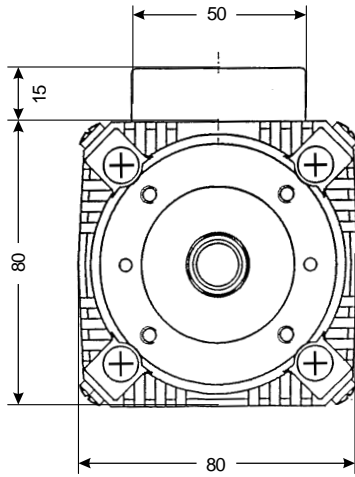

	MS	MSL
$l_1 =$	179	219
$l_2 =$	147,5	187,5

### 3. Toepassingsgebied

De **EcoDrive** machine is niet klaar voor het gebruik. Zij is ertoe bestemd om in andere machines, d.w.z. naaieenheden en naaiinstallaties van de naaigaren verwerkende industrie en bedrijven in te monteren.

De **EcoDrive** is bedoeld voor gebruik in schone, droge ruimten.

Gebruik onder andere omstandigheden, zoals bijv. in de open lucht, in een natte, stoffige of explosiegevaarlijke omgeving, is niet overeenkomstig de bepalingen.

Het is eveneens overeenkomstig de bepalingen de door de fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik en het onderhoud op te volgen.

### 4. Leveringspakket

- 1 x synchrone motor QE3760 met een commutatietransducent / transducent van de werkelijke waarde  
of synchrone motor QE5540 met een commutatietransducent / transducent van de werkelijke waarde
- 1 x aansturing met netschakelaar
- 1 x transducent van de ingestelde waarde SWG2 (part no. 63.012) + toebehoren
- 1 x gebruiksaanwijzing
- optional
- 1 x bedieningspaneel EcoTop (naar keuze)
- 1 x transducent van de werkelijke waarde (naar keuze / part no. 62.055)

### 5. Transport en opslag

De **EcoDrive** heeft onze fabriek na een zorgvuldige eindcontrole verlaten.

Controleer de aandrijving op event. transportschade.

Dien - zo nodig - een bezwaar in bij de bezorger.

Bezwaarschriften over ontbrekende onderdelen worden binnen 14 dagen na de koopdatum geaccepteerd.

De **EcoDrive** en de accessoires worden in een kartonnen doos met een piepschuimen bekleding geleverd; deze doos heeft de volgende uitwendige afmetingen: L = 600 mm,  
B = 405 mm,  
H = 280 mm.

Deze verpakking biedt bij transport en opslag bescherming tegen invloeden van buitenaf.

De **EcoDrive** is dusdanig gecontrueerd dat hij bij transport en opslag temperaturen tussen -25°C tot +55°C en gedurende korte tijd, niet langer dan 24 uur , tot +70°C kan verdragen.

Het verpakte apparaat dient in een droge omgeving te worden opgeslagen.

**De kartonnen doos en de inhoud dienen voorzichtig gehanteerd te worden!**

## 6. Montageaanwijzing

Verwijder alle onderdelen uit de verpakking voordat u met de montage begint.

In de doos bevinden zich de **EcoDrive**-motor, de regeleenheid, de accessoires en de handleiding.

Controleer de inhoud van de verpakking op volledigheid.

Voor vragen over de montage - waarvoor u in de handleiding geen antwoord vindt - kunt u contact opnemen

met ons of een van onze servicediensten.

Monteer de **EcoDrive** volgens de afzonderlijke aanwijzingen en afbeeldingen.

### 6.1 Montage van de motor

Er zijn drie varianten voor de montage van de motor aan de machine

1. Montage direct aan de machinekop
2. Montage onder het machinewerkblad
3. Montage in de machinekop

Voor de overbrenging van het motorkoppel op de machine zijn er drie verschillende mogelijkheden:

- tandriem en tandriempoelie
- V-riem en V-riempoelie
- directe axiale koppeling van de motor aan de hoofdas van de machine

#### 6.1.1 Gebruik van tandriem

Bij het gebruik van een tandriem wordt het motorkoppel zonder slip overgebracht op de machine. De overbrengingsverhouding tussen motor en machine is daarbij gewoonlijk 1: 1.

In dit geval is voor de machine geen signaal voor de referentiepositie vereist. Er zijn overbrengingsverhoudingen

van 2:1 en 3:1 mogelijk, maar daarvoor is een referentiepositiesignaal van de machine nodig.

#### 6.1.2 Gebruik van V-riem

Bij het gebruik van een V-riem wordt het motorkoppel niet zonder slip overgebracht op de machine.

De overbrengingsverhouding tussen motor en machine is daarbij variabel.

Hiervoor is een referentiepositiesignaal van de machine nodig.

#### 6.1.3 Montage van de motor direct aan de machinekop

Daarvoor zijn de volgende onderdelen vereist:

- montageplaat (machinegebonden)
- tandriempoelie voor de motoras
- tandriempoelie voor de machineas
- tandriem
- riembeschermer

#### 6.1.4 Montage van de motor onder het werkblad

Daarvoor zijn de volgende onderdelen vereist:

- console voor motorophanging
- V-riempoelie voor de motoras
- V-riempoelie voor de machineas
- V-riem
- riembeschermer

## 6.2 Justage van motor en machine

- a) Motoras op referentiepositie (nulpositie) zetten  
-Kijkrichting op de drijfas van de motor  
-Motoras, met betrekking tot de klemmenkast van de motor zodanig draaien dat de inlegspie (-groef) 90° tegen de klok in staat, = nulpositie van de motor
- b) Motoras op referentiepositie (nulpositie) zetten.  
Het handwiel van de machine in naairichting draaien totdat de punt van de naald (van boven komend) het niveau van de steekplaat bereikt = nulpositie van de machine
- c) Tandriem aanbrengen  
Daarbij moet gewaarborgd zijn dat de onder a) en b) ingestelde posities van motor en machine behouden blijven.

## 6.3 Elektrische aansluiting (netaansluiting)

Werkzaamheden aan de elektrische installatie (aansluiting, onderhoud, reparatie) mogen slechts door/ of onder leiding en toezicht van een electricien worden verricht.

De EcoDrive is ertoe bestemd om op een geaard wisselspanningsnet met een nominale spanning tussen

**190 tot 260 V 50/60 Hz**

aan te sluiten.

**Verzekert u zichzelf er voor de aansluiting van de nettoevoerleiding van dat de netspanning tussen de op het merk- en typeaanduidingsplaatje van de SERVO TOP aangegeven waarden ligt.**

Het apparaat mag slechts met een meerpolige stekker met een aardingscontact worden aangesloten. Een vaste aansluiting is niet toegestaan.


Men dient de volgende potentialen aan te sluiten:

Fase (L1 of L2 of L3)  
Neutrale geleider (N)  
Geaarde geleider (PE)


De EcoDrive kan op de volgende netten worden aangesloten:

- TN (net met een direct geaard punt, met een geaarde geleider (PE), die met dit punt is verbonden)
- TT (net met een direct geaard punt, waarbij de geaarde geleider (PE) niet met dit netaardingspunt is verbonden)
- IT (net, dat niet direct is geaard)


**IT-net**

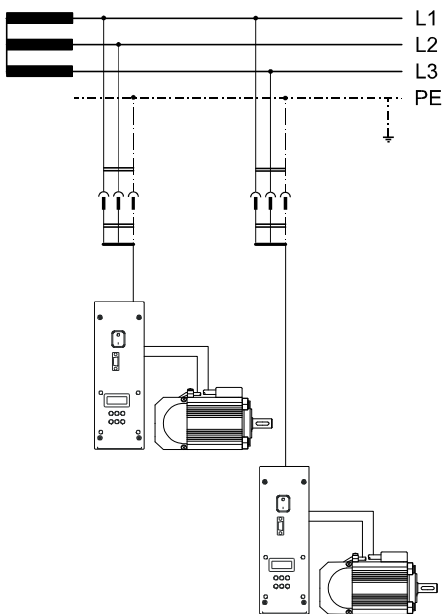

**TT-net**

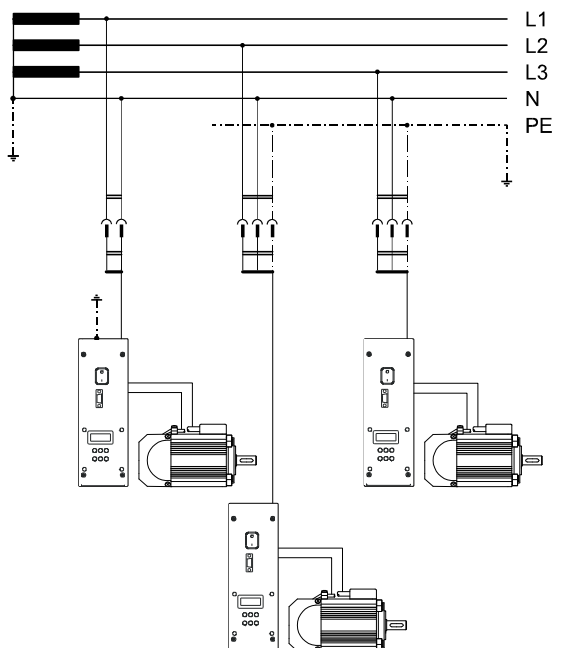

**TN-net**

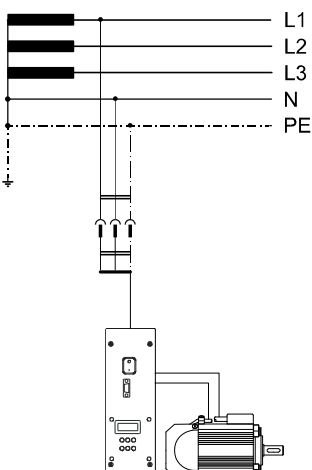


### Voor het TT-net en het IT-net geldt:

Alle gemeenschappelijk door een gearde voorziening beschermde voorwerpen dienen door middel van een gearde geleider op dezelfde aardelektrode te worden aangesloten.


Voorwerpen die tegelijkertijd kunnen worden aangeraakt, dienen op een gemeenschappelijke aardelektrode te worden aangesloten.

### Voor het IT-net geldt bovendien:

Geen enkele geleider van de installatie mag direct worden geaard. De voorwerpen dienen afzonderlijk, in groepen of als geheel met een gearde geleider verbonden te zijn.

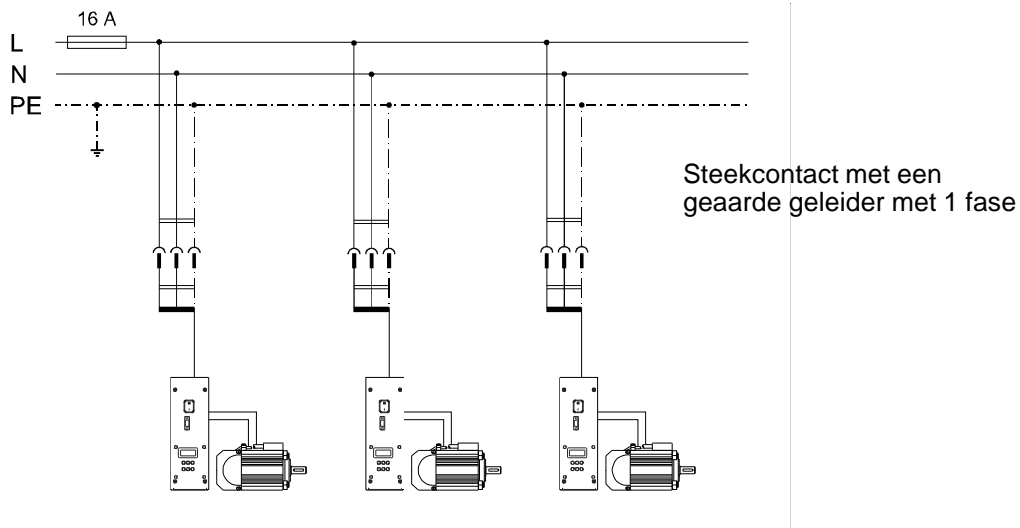

In een stroomcircuit met een beveiliging van 16 A mogen niet meer dan 5 EcoDrives worden gebruikt.

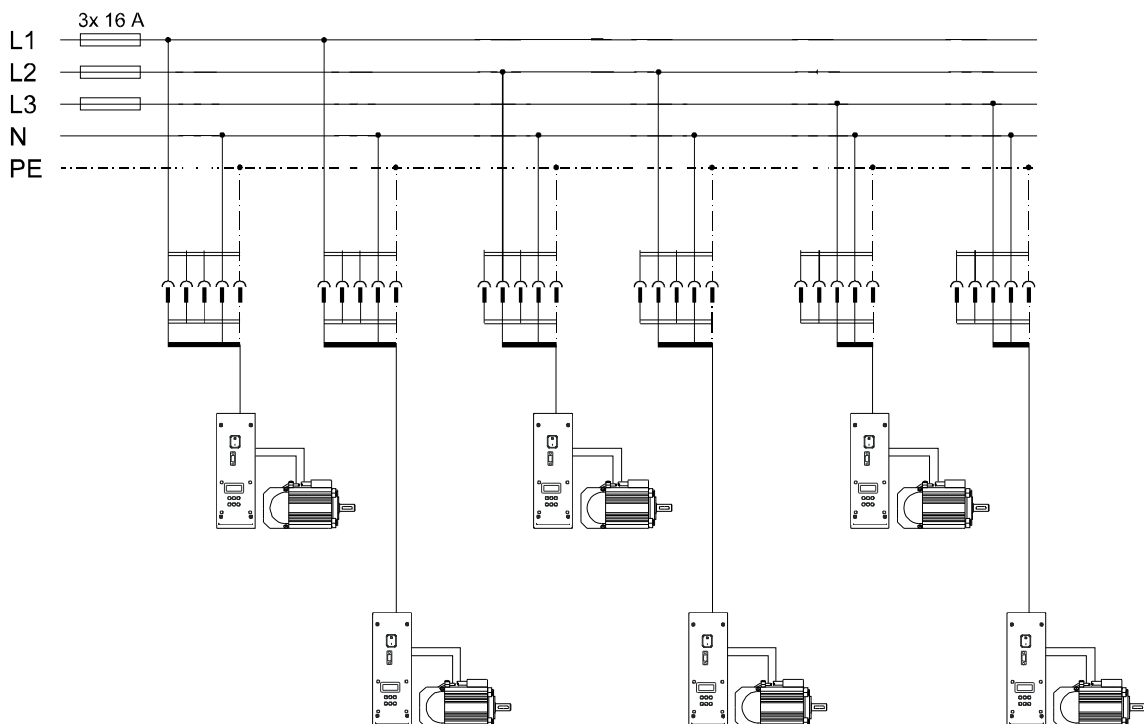

Steekcontact met een gearde geleider met 3 fasen

Men dient erop te letten dat de belasting van het 3-fasen-net gelijkmatig is verdeeld!  
Om de N-geleider niet te zwaar te belasten, mogen er slechts 3 EcoDrives op een fase met een beveiliging van 16 A worden aangesloten!  
De EcoDrive is een apparaat met een veiligheidsklasse I, d.w.z er is een aansluiting voor de gearde geleider aanwezig om te aarden bij indirect contact.



De EcoDrive mag slechts overeenkomstig alle plaatselijke voorschriften en bepalingen met een op een goed functionerend geleidingssysteem aangesloten gearde geleider worden gebruikt om te voorkomen dat in geval van een defect personen door een elektrische schok in gevaar worden gebracht of gevaar voor brand optreedt. Het effect van de beveiliging mag niet teniet worden gedaan door het gebruik van verlengkabels zonder gearde geleider.



**Waarschuwing:** Het onderbreken van de gearde geleider binnen of buiten de EcoDrive of het losdraaien van de aansluiting van de gearde geleider kan ertoe leiden dat het apparaat gevaarlijk wordt.  
Het is niet toegestaan de geleider opzettelijk te onderbreken.

Beveiligingsvoorzieningen voor stroomstoringen  
Mochten EcoDrive machines door middel van veiligheidsinstallaties voor stroomstoringen worden bewaakt, dan dienen deze bestand te zijn tegen schokimpulsen en vertraagd voor korte impulsen geschikt te zijn voor wisselstroomstoringen en pulserende gelijkstroomstoringen.

Er dienen aansluitleidingen te worden gebruikt die niet lichter zijn dan lichte kunststof slangleidingen HO5 VV. De doorsnede van de geleider dient minimaal 1 mm<sup>2</sup> te bedragen. De leiding mag daarbij niet langer zijn dan 5 m. Het spanningsverlies van de gearde geleider mag niet meer dan 3,3 V bedragen bij een meetstroom van 10 A.

Leidingen die verlegd dienen te worden, dienen te worden beschermd tegen te verwachten belasting en voldoende stevig bevestigd te zijn.

De leidingen dienen zo te worden verlegd en bevestigd, dat zij zich op een afstand van minimaal 25 mm tot de bewegende delen bevinden.

Leidingen, netleidingen en circuits met een geringe spanning dienen ten behoeve van de veiligheid bij voorkeur ruimtelijk van elkaar gescheiden te worden gelegd.

Men dient zich ervan te verzekeren dat er alleen zekeringen van het vermelde type en met de aangegeven nominale stroomsterkte als vervanging worden gebruikt.  
Het is niet toegestaan de zekeringen op welke manier dan ook te overbruggen, het veroorzaakt elektrische risico's en brandgevaar.

Als men ervan uit dient te gaan dat het niet mogelijk is het apparaat zonder risico's te gebruiken, dient de aandrijving buiten werking te worden gesteld en te worden geborgd opdat zij niet per ongeluk in werking treedt.

Men dient aan te nemen dat het niet mogelijk is het apparaat zonder risico te gebruiken

- als de aandrijving zichtbare beschadigingen vertoont, bijv. aan de netaansluitkabel
- als de aandrijving niet meer functioneert
- als het apparaat langere tijd is opgeslagen onder ongunstige omstandigheden

De stuurkast mag slechts door vaklieden worden geopend, nadat de stekker uit het stopcontact is gehaald en de aandrijving dus niet langer op het stroomnet is aangesloten. (Minstens 10 minuten wachten na uitschakeling)

Nadat de stift- en stopcontactconfiguratie en de steekrichting zijn gecontroleerd de steekcontacten van de aansturing zorgvuldig insteken en vergrendelen om verkeerde functies te voorkomen.

Het remmen begint niet als het net wordt uitgeschakeld of als het net uitvalt terwijl de EcoDrive functioneert.



Bij het verlaten van de werkplek en bij onderhoudswerkzaamheden dient de machine van het net te worden gescheiden door de stekker uit het stopcontact te trekken. Wanneer het apparaat van het stroomnet wordt losgekoppeld, dient u niet aan de netkabel te trekken, maar de stekker vast te pakken en uit het stopcontact te trekken.

**Voordat de EcoDrive van het stroomnet wordt losgekoppeld, dient u alle functies op 'uit' resp. '0' te zetten.**

## 6.4 Elektromagnetische verenigbaarheid (EMV)

De EcoDrive is geschikt gemaakt om in naaieenheden en naaimachines EMV in te monteren of aan te monteren, d.w.z hij voldoet met een kabellengte van 500 mm bij aansluiting op elke input- resp outputbus aan de desbetreffende EMV-voorschriften (IEC 204-31 second Edition 1996-05). Proefondervindelijk is gebleken dat dit voldoende is voor naaieenheden.

Bij naaiinstallaties kunnen -vanwege een langere kabel, een ongunstige kabelleiding, sterke storingsvelden in de omgeving enz. - verdergaande maatregelen noodzakelijk zijn.

De invloed van storingen kan door middel van de volgende maatregelen worden beperkt of weggenomen:

- door geschikte filters, looptijdschakels, geschikte leidingen en het verleggen van leidingen.
- leidingen van verschillende stroomkringen (netspanning, geringe spanning) ruimtelijk van elkaar gescheiden te leggen om de invloed van storingen beperkt te houden.
- referentie-potentiaalgeleider voor de stroomkringen of een gemeenschappelijk aansluitpunt: stervormige bedrading met een of meerdere referentiepunten, die via geïsoleerde leidingen met een grote doorsnede zijn geaard.
- elektrisch geleidende onderdelen van de naaieenheid resp. naaiinstallatie dienen door middel van potentiaalnormalisatie-leidingen met de geaarde geleider van de EcoDrive-kast worden verbonden. (Leidingen die geschikt zijn voor een hoge frequentie: zeer fijne gevlochten draden met een doorsnede van minimaal 2,5 mm<sup>2</sup> of brede koperen banden).  
Bij de aansluiting van de potentiaalnormalisatie dient men erop te letten dat het contact veilig is, d.w.z. bij aansluiting op gelakte onderdelen dient men gebruik te maken van getande borgringen.

De volgende onderdelen dienen bij de potentiaalnormalisatie te worden betrokken:

- naaimachine
- onderstel van de naaimachine
- pedaal
- kast van magneten resp. magneetkleppen
- houder voor toetsen
- frames voor stapelaars, bandtoevoer enz.
  
- Massaverbindingen  
Vanaf ieder onderdeel van de uitrusting dienen de massa-verbindingen naar een gemeenschappelijk punt te worden geleid. Men dient gevlochten geleiders met een grote doorsnede tussen de bewegende onderdelen en de kast te gebruiken en de massa-verbinding dient zo kort mogelijk te worden gehouden.
- Signaaloverdracht  
Door middel van een elektrostatische en magnetische afscherming, ineengedraaide geleiders en een leiding dient men zich ervan te verzekeren dat er geen storende spanning van de stuur- en hoofdstroomleidingen op de signaalleidingen wordt overgedragen.  
(Een rechthoekige kruising van geleiders is beter dan een kruising onder een kleinere hoek, een parallelle leiding dient absoluut te worden vermeden)
- Scheiding van onderdelen van de uitrusting  
Storingsgevoelige onderdelen van de uitrusting (constructie-onderdelen met impulsverwerking en/of met lage niveaus) dienen te worden gescheiden en/of afgeschermd van schakelapparaten z zoals elektromagnetische relais, thyristoren enz.
- Om event. verkeerde functies uit te sluiten dient de EcoDrive niet in de directe nabijheid van HF-lasapparaten of gelijksoortige installaties te worden gebruikt, ondanks het feit dat de EcoDrive uiterst ongevoelig is voor storingen.

Gelieve bij moeilijkheden contact met de fabrikant op te nemen.

## **6.5 Montage van de transducent van de ingestelde waarde (SWG)**

- De snelheids selector middels de montagebeugel onder het maschinentafelblad bevestigen.
- De trek-/drukstang van de SWG wordt door middel van een stangenstelsel pitman rod met het pedaal van de machine verbonden.
- De montage beugel zodanig onder het maschinentafelblad aanschroeven, dat het trekstangetje en de pitman rod een rechte lyn naar het pedal vormen. Hierdoor wordt een optimale kracht-overdraging von het pedal naar de snelheids selector zekergesteld.
- Het stangenstelsel en het pedaal dienen zo mogelijk een hoek van 90° te vormen.
- Men dient erop te letten dat het pedaal licht loopt!